

Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca

M334 – ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE

Tema di: ELETTROTECNICA

(Testo valevole per i corsi di ordinamento e per i corsi sperimentali del progetto "SIRIO")

Un sistema di sbarre alimenta, alla tensione $V_1 = 6 \text{ kV}$ e frequenza f = 50 Hz, 2 motori asincroni trifase.

Il primo motore presenta i seguenti valori nominali:

potenza 160 kW tensione 6 kV rendimento 0.94 $\cos \phi = 0.82$

Il secondo motore, con 4 poli e $\cos \phi = 0.81$, viene alimentato tramite un trasformatore trifase di potenza nominale 45 kVA e rapporto di trasformazione a vuoto 6000V/400V che eroga una corrente I = 50A.

Le prove eseguite, nelle condizioni di funzionamento, sul gruppo trasformatore-motore hanno dato i seguenti esiti:

Transformatore Prova a vuoto $P_0 \% = 1.6 \%$ $\cos \phi_0 = 0.32$

Prova in corto circuito $V_{CC} \% = 5 \%$ $\cos \phi_{CC} = 0.48$

Motore Prova a vuoto $P_0 = 1200 \text{ W e } \cos \phi_0 = 0.21$

Perdite meccaniche $P_m = 400W$.

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive,

- calcoli la potenza assorbita, il rendimento e la resistenza tra 2 morsetti statorici del motore alimentato dal trasformatore sapendo che la coppia resa vale 145 Nm e lo scorrimento è pari al 3%;
- calcoli il rendimento totale del gruppo trasformatore-motore;
- determini il fattore di potenza complessivo dell'impianto.

Inoltre, il candidato fatte le considerazioni che ritiene più opportune, descriva gli effetti prodotti da una riduzione del 10% della tensione di alimentazione dell'impianto.

SOLUZIONE

Punto 1

Potenza assorbita motore 2

Corrente assorbita dal secondo motore = I2 PassM2 = $1.73*V*I2*\cos \varphi 2 = 1.73*400*50*0.81 = 28 \text{ kW}$

Potenza resa all'albero del motore 2

n1 = velocità di sincronismo = (60*50)/2 = 1500 rpm s = scorrimento n2 = numero giri motore 2 n2 = n1*(1-s) = 1455 rpm

$$Pr2 = Cr*2 \pi * n2/60 = 22.1 \text{ kW}$$

Rendimento motore 2

 $\Pi M2 = Pr2/PassM2 = 0.79$

Resistenza tra due morsetti statorici con motore in funzione

Po = Pfe + Pm + Pst

Dove: Po = perdite a vuoto, Pfe = perdite nel ferro, Pst = perdite nel rame statoriche a vuoto,

Pm = perdite meccaniche

Trascurando le Pst, visto che siamo a vuoto, si ricavano le perdite nel ferro

$$Pfe = Po - Pm = 800 W$$

Io = corrente a vuoto

$$Io=1200/(1.73*400*0.21) = 8.25 A$$

Effettuando la differenza vettoriale della corrente assorbita dal motore (I2 =50A) e quella a vuoto Io si ottiene la corrente primaria I'_2 (i $\cos \varphi$ e i $\sin \varphi$ sono noti o ricavabili dalle formule trigonometriche inverse), per cui si ha:

$$I_2 = 44.2 \text{ A}$$

Considerando il circuito equivalente statorico semplificato la resistenza di fase statorica la si può vedere come somma della resistenza rotorica (R1) e della resistenza rotorica equivalente riportata allo statore (R'2/s)

Pt = potenza trasmessa = (Pr2 + Pm)/(1-s) = 23.2 kW

R'2/s = Pt/3(
$$\vec{1}_2$$
)² = 3.95 Ω

P_{add} = Perdite addizionali = 0.005* PassM2 = 140 W

$$P_{irot} = PassM2 - Pt - Pfe - P_{add} = 3860 \text{ W}$$

$$R1 = P_{jrot}/3(I_2)^2 0.51 \Omega$$

 $R_{\text{statorica}} = R1 + R'_2/_s = 4.46 \Omega = \text{resistenza di fase statorica}$

La resistenza vista tra due morsetti cambia se si considerano le fasi statoriche collegate a stella

 $(R_{\text{statoricaY}} = 2 R_{\text{statorica}})$ oppure collegate a triangolo $(R_{\text{statorica}}) = (2/3) R_{\text{statorica}}$

Punto 2

Perdite trasformatore a vuoto Potr

$$Po_{TR} = Po_{TR}\% *Sn/100 = 720 W$$

$$Pcc\% = Vcc\% * cos \phi cc = 2.4\%$$

Pccn = Pcc%*Sn/100 = 1080W perdite nel rame nominali

$$I_{2n} = S_n/(1.73*400) = 65 A$$

$$Pcc = Pccn (I2/I2n)^2 = 1080(50/65)^2 = 639 W = perdite di funzionamento nel rame$$

$$\Pi TR = PassM2/(PassM2 + Pcc + Po_{TR}) = 0.95$$

$$\Pi_{\text{TOTALE}} = \Pi TR* \Pi M2 = 0.95*0.79 = 0.75$$

Punto 3

$$Q_{M1} = (P_{n1}/ \Pi M1)*tag \phi 1 = 118.8 kVar$$

$$Q_{M2} = PassM2* tag \phi 2 = 20.27 kVar$$

$$Qo_{TR} = Po_{TR} * tag \phi 0 = 2132 Var$$

 $Q_{JTR} = Pcc^{**}$ tag $\varphi_{CC} = 1168 \text{ Var} = \text{potenza reattiva legata alle induttanze di dispersione}$

$$Q_{TOTALE} = Q_{M1} + Q_{M2} + Q_{OTR} + Q_{JTR} = 142.4 \text{ kVar}$$

$$P_{\text{TOTALE}} = P_{\text{ASSM1}} + P_{\text{assM2}} + P_{\text{CC}} + P_{\text{O}_{\text{TR}}} = (170.2 + 28 + 0.639 + 0.720) \text{ kW} = 199.6 \text{ kW}$$

$$tag\phi_{TOTALE} = Q_{TOTALE}/P_{TOTALE} = 0.713 \rightarrow cos\phi_{TOTALE} = 0.81$$

Considerazioni finali

Le considerazioni riguardano il motore alimentato a 400 V ma sono estendibili anche all'altro motore. Supponendo che la frequenza e la coppia resistente restino inalterate, al diminuire della tensione del 10% la coppia diminuisce del 19% come risulta dai calcoli seguenti.

$$C_{ridotta} = C_{piena} (Vridotta/Vnom)^2 = 117.45 \text{ Nm}$$

$$\Delta C = 27.55 \text{ Nm} \rightarrow \Delta C\% = 19\%.$$

La riduzione di coppia comporta anche una riduzione della velocità e quindi un aumento dello scorrimento con conseguente aumento delle correnti rotoriche e statoriche. Un ulteriore effetto è

edutecnica.it

